НАПЫЛЯЕМЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ POLYNOR® VacMix



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:




Поверхность очистить от пыли, грязи, масляных пятен, льда и потеков воды. Увлажнить пористые строительные материалы (кирпич, пеноблоки, дерево и т.д.). Гладкие поверхности (металл, стекло и т.д.) - не увлажнять. Оцинкованный металл и профлист обезжирить и протереть насухо.




Убедитесь, что баллон комнатной температуры (18-25°C). ВНИМАНИЕ: НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ БАЛЛОН.



Надеть стандартную насадку POLYNOR (входит в комплект) на ствол пистолета, до конца, посредством упора в твердую поверхность (стена, пол и т.д.). Регулировочный винт пистолета открыть на максимальную подачу.

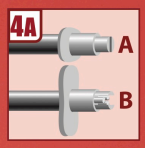


Положение А: Вертикальный факел. Нанесение движениями влево / вправо. Положение В: Горизонтальный факел. Нанесение движениями вверх / вниз. Нанесение на потолок движениями от себя / на себя.

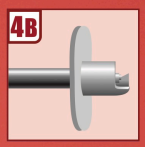

Для более экономичного и равномерного нанесения POLYNOR® на потолок (пол) рекомендуем использовать угловую насадку.




ВАЖНО: БАЛЛОН ТЩАТЕЛЬНО ВЗБОЛТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1 МИНУТЫ. Удалить крышку с креста и навинтить пистолет на вертикально стоящий баллон.

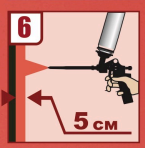

Спусковой крючок нажимать до упора. Наносите слой толщиной до 4 см. В течение 20 минут он расширится на 20%. Через 15-20 минут можно наносить следующий слой. Количество слоев не ограничено. Сразу после нанесения очередного слоя, рекомендуется легкое увлажнение.



Напыление производить на расстоянии 30 - 45 см от поверхности, чем больше расстояние - тем шире поверхность напыления.

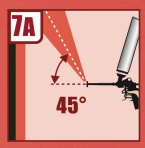

Напыление с помощью угловой насадки позволяет наносить POLYNOR® на потолок, не меняя правильного положения баллона в пространстве.



Если факел распыления неровный, либо материал выходит «рывками», значит вы нарушаете температурный режим, либо забилась насадка (или пистолет).



Во время работы баллон с пистолетом периодически интенсивно взбалтывать.



По окончании работ пистолет тщательно промыть с помощью очистителя POLYNOR® Cleaner.



ВАЖНО: ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ В ПОМЕЩЕНИИ. ИСКЛЮЧИТЕ НАЛИЧИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, НЕ КУРИТЕ.

Все работы выполнять в индивидуальных средствах защиты: маска, перчатки и т. д.